 


Das Längenmaß am Hausanschluß ist die Länge zwischen Kontrollschacht und Abzweig vom tiefsten Punkt aus, also entgegen der Fließrichtung gemessen.

# LAGEPLAN ZUR VIDEOBEFAHRUNG

 
Schmutzwasser-Kanalisation  
Dorstadt- Nord

Video-Bänder: Nr. 928  
Nr. 927  
Nr. 926  
Nr. 916



Schadstellen wurden bereinigt

Sanierungsplan 1



~~intakte Leitungen~~

~~Partner + Partner~~  
- Beratende Ingenieure  
Kaiserstrasse 2  
38690 Viernburg

~~Stand Sept. 2002~~

27.5.04

i.H.

*[Signature]*


| ANLAGE | AUSF.   |  |
|--------|---------|--|
| NR.    |         |  |
| ENTW.  | 20.7.77 |  |
| GEZ.   | 20.7.77 |  |
| GEPR.  | 20.7.77 |  |
| M.     | 1:500   |  |

DORSTADT-NORD

SCHMUTZWASSERKANALISATION

ENTWURFSBEARBEITER  
**WOLFGANG KIEHNE**  
INGENIEUR BÜRO FÜR WASSERWIRTSCHAFT  
UND STRASSENBAU  
BRAUNSCHWEIG-VOLKMARODE  
KUMARSWEG 15 RUF NR 0531 / 372010

BESTANDSPLAN NR. 2

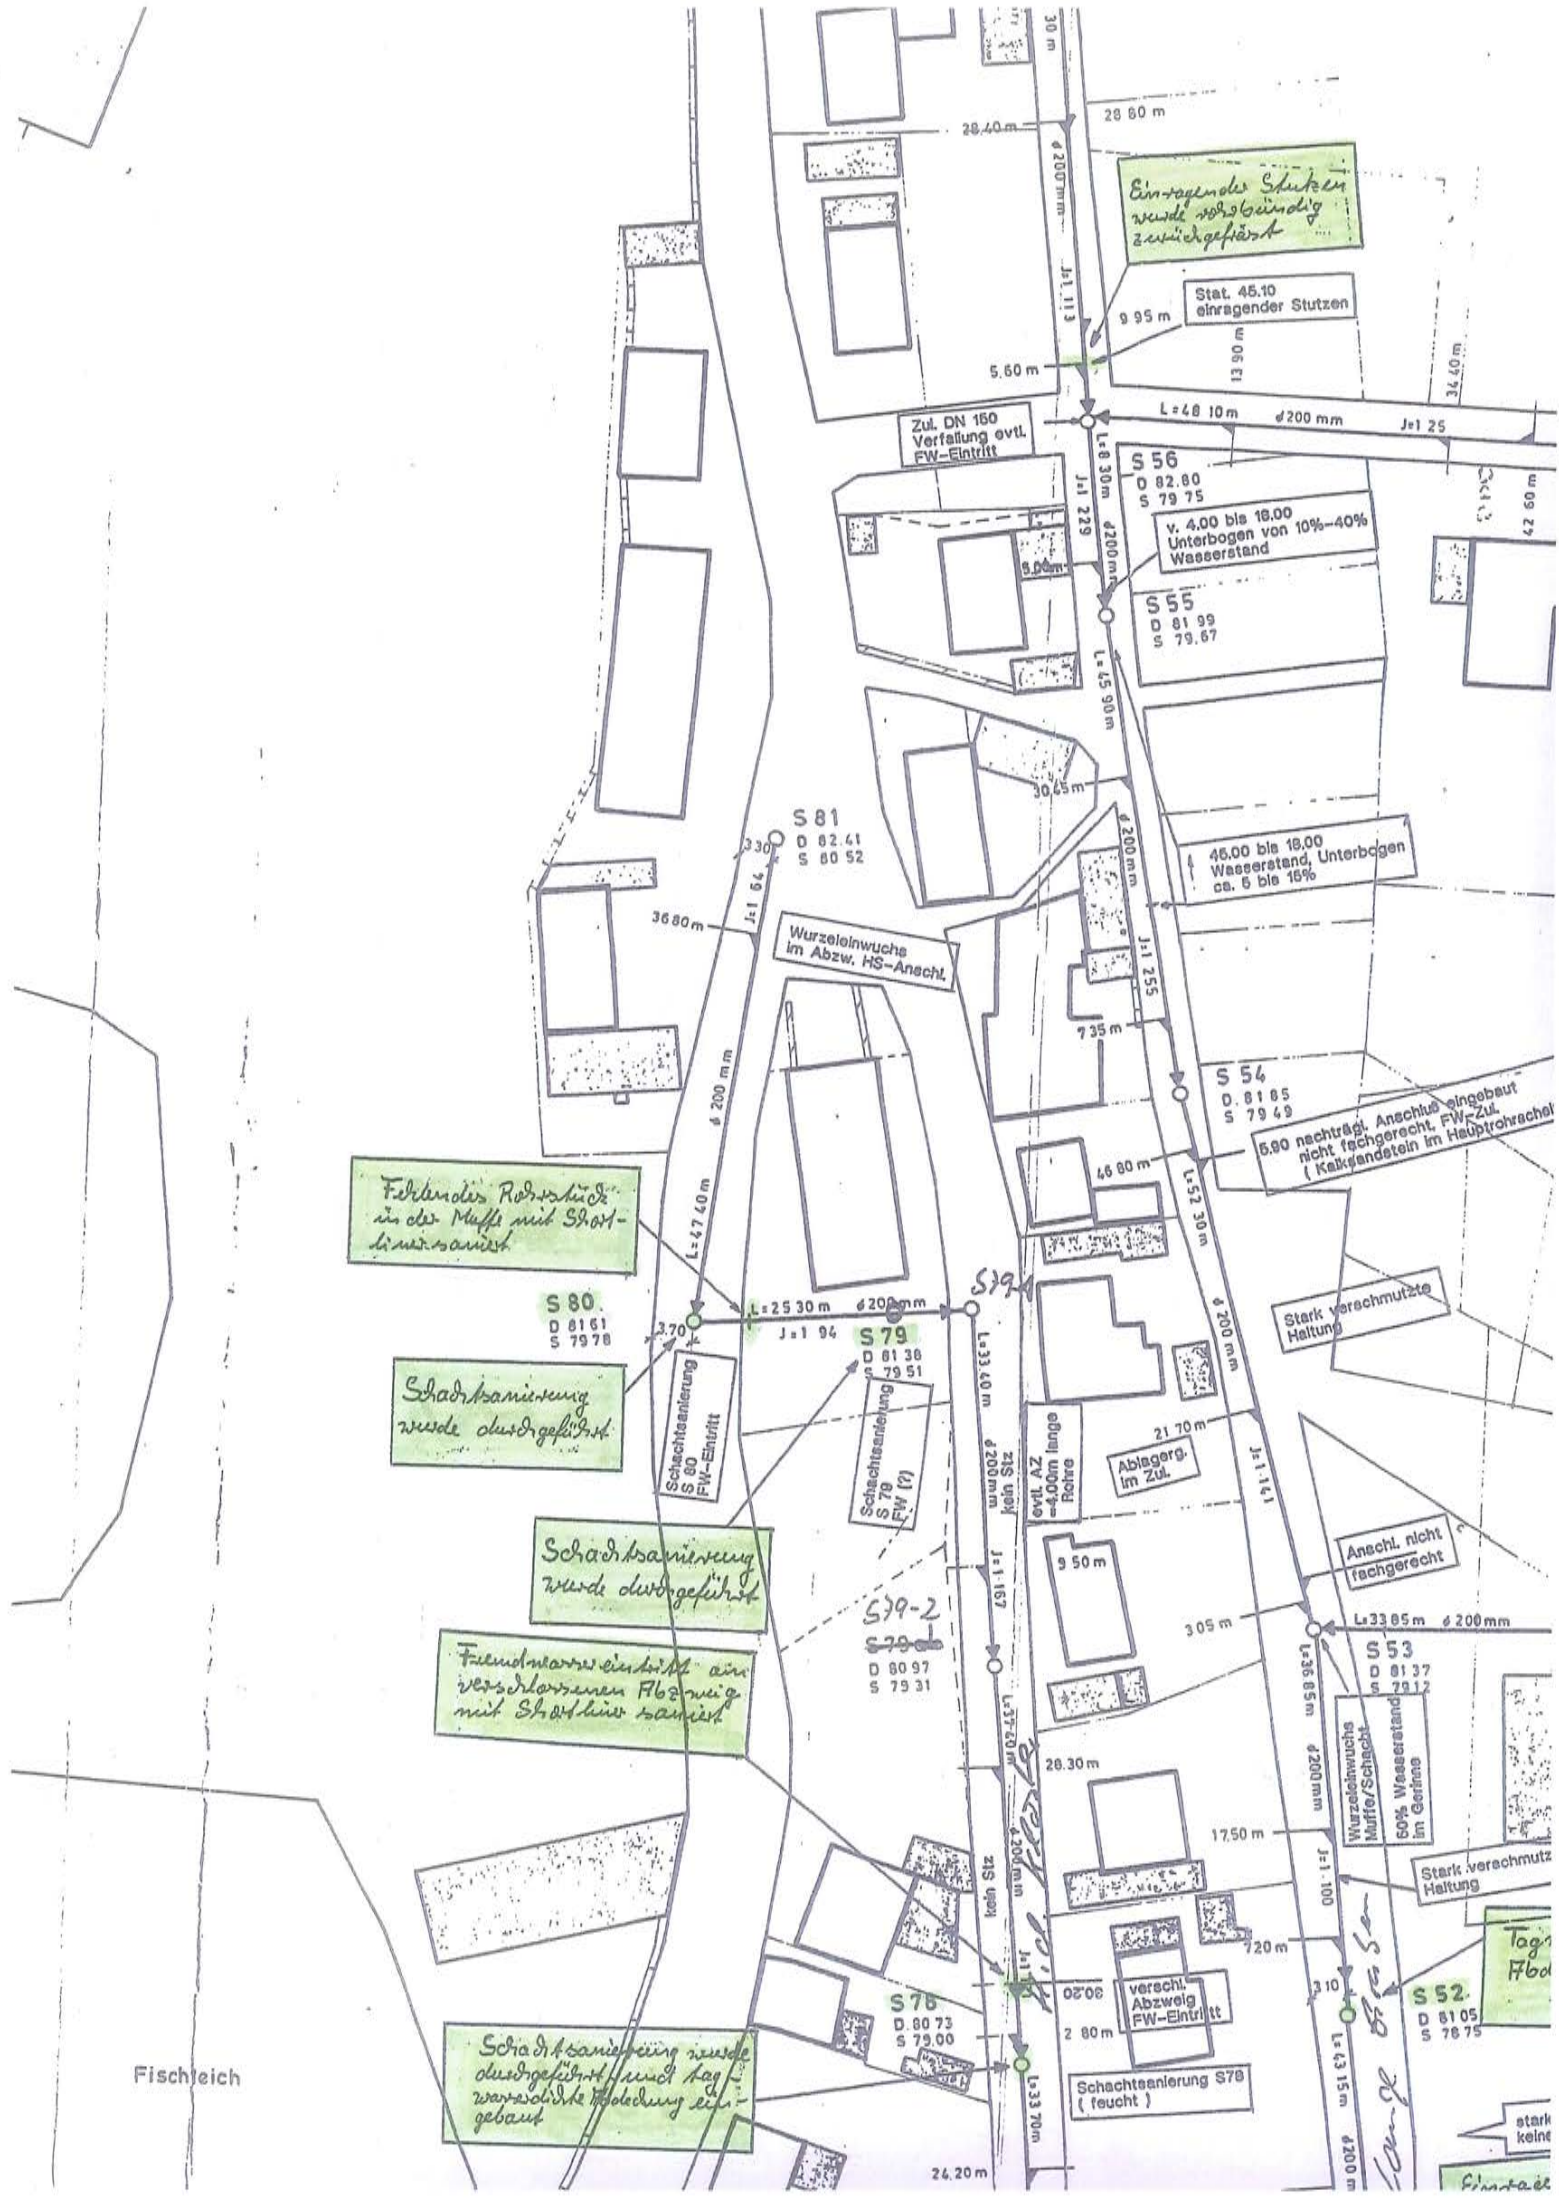

Einragende Stütze wurde vollständig zurückgeführt

Stat. 45.10 einragender Stützen

Zul. DN 150 Verfassung evtl. FW-Eintritt

v. 4.00 bis 18.00 Unterbogen von 10%-40% Wasserstand

S 55  
D 8199  
S 7967

45.00 bis 18.00 Wasserstand, Unterbogen ca. 5 bis 15%

Wurzeleinwuchs im Abzw. HS-Anschl.

5.80 nachträgl. Anschluß eingebaut nicht fachgerecht, FW-Zul. (Kalksandstein im Hauptrohrschal)

Fehlendes Rohrstück in der Maffe mit Stahl-Linien ersetzt

S 80.  
D 8161  
S 7978

Schachtsanierung wurde durchgeführt

Schachtsanierung wurde durchgeführt

Fundament eintritt am verschlossenen Flözweg mit Stahl-Linien ersetzt

Schachtsanierung S 79 FW (?)

S 79-2  
D 8097  
S 7931

Schachtsanierung wurde durchgeführt und Tag-Verrohrung eingebaut

Fischleich

S 52  
D 8105  
S 7875

stark keine  
Fischleich

